

Montážny návod pre dodatočné napojenie dvierok a/alebo dymovodu.

Platí pre komínový systém Schiedel ABSOLUT, UNI ADVANCED PLUS, UNI SMART, KOMBIGAS

Vyobrazenie znázorňuje postup realizácie dodatočného napojenia pre realizáciu dvierok. Postup je aplikovateľný aj pre dodatočné napojenie dymovodu so zodpovedajúcim komponentom.

Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné opatrenia. Je potrebné použiť mokré rezanie alebo odsávanie prachu!   Ochranná maska P3/FFP3  Ochrana očí  Ochrana sluchu	Pokyny týkajúce sa bezpečnosti pri práci! Mnohé stavebné výrobky, ako aj komínové prvky, sa vyrábajú s použitím prírodných surovín, ktoré obsahujú kryštalické častice kremíka. Pri strojovom spracovaní výrobkov, ako je rezanie alebo vŕtanie, sa uvoľňujú častice kremičitého prachu, ktoré môžu preniknúť do pľúc. Pri vyššej expozícii prachu počas dlhšieho času môže dôjsť k poškodeniu pľúc (silikóza) a v dôsledku silikózy k zvýšenému riziku výskytu rakoviny pľúc	Je potrebné prijať nasledujúce ochranné opatrenia: • Pri rezaní a vŕtaní je potrebné používať respirátor P3/FFP3. • Okrem toho by sa mali používať mokré rezacie zariadenia alebo zariadenia s odsávaním prachu.
--	--	---


Správne realizované napojenie je:

- napojenie mimo styčných škár zvislých šamotových vložiek
- napojenie realizované kolmo na stenu tvárnice – nie cez roh
- otvor v šamotovej vložke pre dodatočné napojenie je v rozdielnej výškovej úrovni od pôvodného napojenia dymovodu
- omietka okolo napojenia dymovodu musí umožňovať dilatáciu napojenia
- na dopojenie dymovodu bude použitý správny komponent zabezpečujúci zodpovedajúcu tepelnú rozťažnosť - dilatáciu

Pôvodné napojenie vyplňte šamotovou platňou a utesnite tmelom tak, aby v danom mieste bolo minimum priestoru na usádzanie sadzí.



1 Do komínovej tvárnice vyrežte otvor podľa potreby (napojenie dymovodu alebo dvierok)

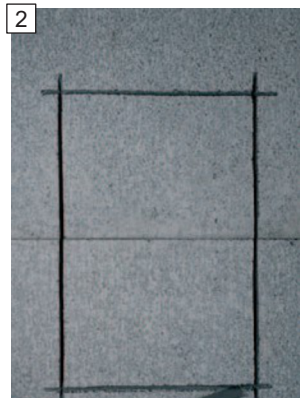

2 Izoláciu v tvárnici narežte Pílkou a odstráňte vyrezanú časť



3 Použite dodatočné napojenie ako šablónu a vyznačte si líniu na vnútornej strane napojenia



4 Poznačené miesto zlomu narežte uhlovou brúskou. Bočné nedostupné miesta opravujte neskôr (obr. 7 a 8.)



5 Profilovanú vložku narežte uhlovou brúskou do tvaru hviezdy.

POZNÁMKA!



Pred začatím práce odporúčame vyložiť dno komínového priechodu fóliou a handrou, aby sa zabránilo poškodeniu prípadnými padajúcimi keramickými časťami alebo znečisteniu zvyškami tmelu v oblasti odvodu vlhkosti!
Po ukončení montážnych prác ich opäť odstráňte a v prípade potreby vyčistite!



6 Opatrne odstráňte narezané časti profilovej vložky




7 Zvyšné bočné segmenty profilovanej vložky narežte do tvaru pruhov. Šírka pásov cca 10–15 mm.



8 Zvyšné časti profilovanej vložky opatrne odstráňte kladivom



9 Nerovnosti v mieste plánovaného zlomu opravujte uhlovou brúskou.

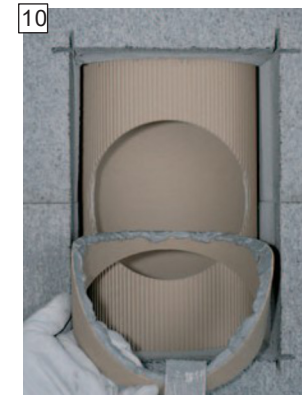

10 Po očistení oboch plôch naneste tmel Schiedel FM1 na napojenie a priložte k vložke



11 Po spojení dodatočného napojenia na zvislú vložku ho zabezpečte drevkami, ktoré spojíte drôtom a stiahnete.



12 Vytvorte odkvapový nos na vnútornej strane priechodu nad napojením

POZOR!



Na hornej strane je vždy potrebné vytvoriť odkvapovú lištu!



13 Zvyšky tmelu opatrne odstráňte špongiou.

DÔLEŽITÉ!



Rezy na tvárnici vyplňte maltou

Dodržite dobu schnutia tmelu (min. 24 hodín)!

DÔLEŽITÉ!




Dôsledne dodržujte že doba schnutia tmelu je minim. 24 hodín!
Záverečné práce (omietkové) vykonávajte až po uplynutí tejto doby schnutia!

UPOZORNENIE!




Ďalšie kroky montáže nájdete na zadnej strane!
Príprava a montáž dvierok ABSOLUT s tesniacou páskou BlowerDoor!


Pripevnite širokú tesniacu pásku BlowerDoor na rám dverí.

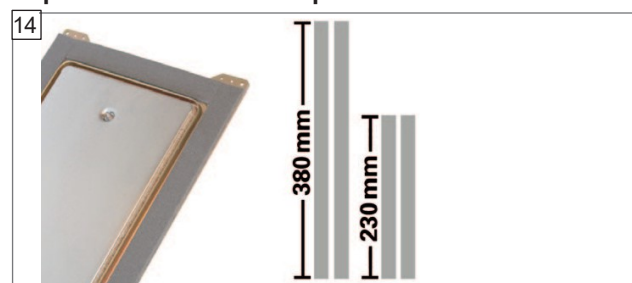


Širokú tesniacu pásku BlowerDoor (5 x 22 mm) narežte na požadovanú dĺžku. 2 x dĺžka 380 mm a 2 x dĺžka 230 mm. Tesniace pásky BlowerDoor prilepte tak, aby vonkajšia hrana tesniacej pásky bola v jednej rovine s vonkajšou hranou dverového rámu.

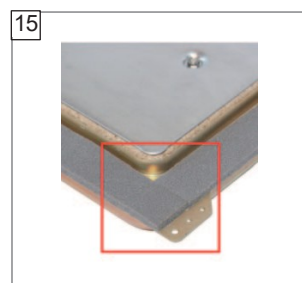


15 Tesniacu pásku BlowerDoor nalepte v rohoch bez medzery.

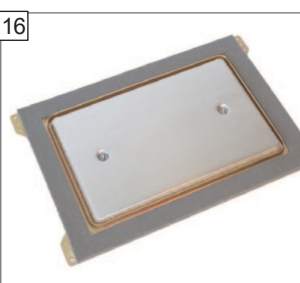

16 Tesniaca pásku BlowerDoor musí byť nalepená po celom obvode dverového rámu.

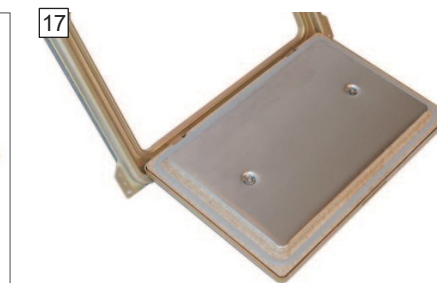

17 Nalepte úzku tesniacu pásku BlowerDoor (2 x 9 mm) po obvode dverového kusu. Skrátte ju na požadovanú dĺžku.

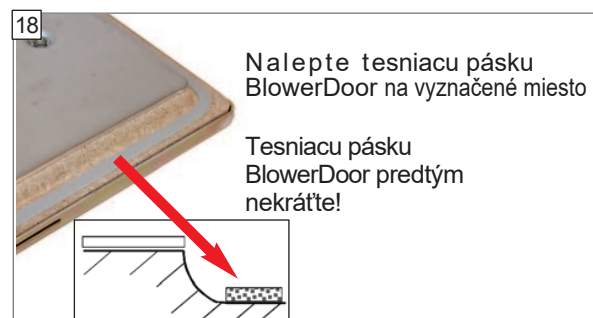

18 Nalepte tesniacu pásku BlowerDoor na vyznačené miesto
Tesniacu pásku BlowerDoor predtým nekráťte!



19 Pripevnite dvierka na omietku a vložte uzáver.



20 Konečný vzhľad

Schiedel Slovensko s.r.o.
Zamarovská 177
91105 Zamarovce
info.sk@schiedel.com
www.schiedel.sk

032 / 746 00 11

A standard INDUSTRIES COMPANY