

Montážny návod – napojovací díl cez nehorľavú stenu



1. V murive, ktorým má prechádzať predĺženie, vyrobíme dostatočne veľký otvor, aby sa spojovací díl dal pohodlne nasadiť na sopúch.



2. Povoľte skrutku na sťahovacej objímke a stiahnite golier z predĺženia.



4. Prechodku nasuňte na sopúch a vyznačte si úroveň, kde bude predĺženie vystupovať z omietky.



5. Komínové predĺženie zrežte na požadovanú dĺžku uhlovou brúskou.



6. Na napojovací díl nasadíte späť golier a skrutku na sťahovacej objímke pevne dotiahnete.



3. Ak je spojovací díl na komínovej rúre voľný, čo sa môže stať (voľnosť umožňuje dosiahnuť malé sklony potrebné pre napojenie dymovodu), je potrebné pred tesniaci povrazec umiestniť ešte jednu slučku z dodaného tesnenia (tesnenie je súčasťou dodávky) kovárskej šnúry.



7. Priestor medzi spojovacím dílom a murivom vyplníme vhodným nehorľavým materiálom (napr. minerálnou izoláciou - nie penou!). Pri stenách tvorených horľavou konštrukciou dbáme na dostatočnú vzdialenosť spojovacieho dielu od horľavých konštrukcií. Na prestup využijete komponenty Schiedel IGNIS PROTECT alebo WDS.



8. Na izoláciu dajte sieťku a zatiahnite do flexilepidla a omietnite. Odporúčame naokolo kovovej prechodky 5 mm škáru.

